

Informativo Técnico n°	Título	Data de criação	REVISÃO	DATA DA REVISÃO	Criado
1086005401	Alteração do Kit de Embuchamento AirSteer	13/03/25	A	20/07/26	Antonio Silva



Alteração do Kit de Embuchamento do Pino de Articulação para o Eixo AirSteer


- A KLL SAF-Holland desenvolveu um novo kit de embuchamento para o pino de articulação do eixo autodirecional AirSteer. A nova configuração incorpora buchas autolubrificantes na manga de eixo, eliminando a necessidade de aplicação periódica de lubrificante nesse conjunto;
- Esta atualização de engenharia aumenta a vida útil dos componentes e remove a exigência de lubrificação preventiva do sistema de esterçamento do eixo autodirecional. As demais operações de lubrificação previstas para o sistema de freio permanecem inalteradas e devem ser executadas conforme o plano de manutenção do fabricante;
- A sequência de alteração dos componentes é:
 - 04/2025 – A partir dessa data o fornecimento do kit embuchamento para a reposição passa a ser SEM LUBRIFICAÇÃO
 - 01/2026 – A partir dessa data a geometria dos pinos de esterçamento foi revisada e otimizada com o objetivo de mitigar ocorrências operacionais em campo e aprimorar a confiabilidade do conjunto e os eixos modelos Steer passam a ser fornecidos sem a graxa nos pinos de articulação
- Para esclarecimentos técnicos adicionais, suporte de aplicação ou orientações de manutenção, entre em contato com a equipe técnica da KLL SAF-Holland Brasil.

Informativo Técnico nº	Título	Data de criação	REVISÃO	DATA DA REVISÃO	Criado
1086005401	Alteração do Kit de Embuchamento AirSteer	13/03/25	A	20/07/26	Antonio Silva




Alteração do Kit de Embuchamento do Pino Rei para o Eixo AirSteer

- Kit de embuchamento COM lubrificação
 - SOB CONSULTA**
- Kit de embuchamento SEM lubrificação
 - PARA REPOSIÇÃO DE EIXOS ATÉ 2025**
- Kit de embuchamento SEM lubrificação
 - PARA REPOSIÇÃO DE EIXOS A PARTIR DE 2026**

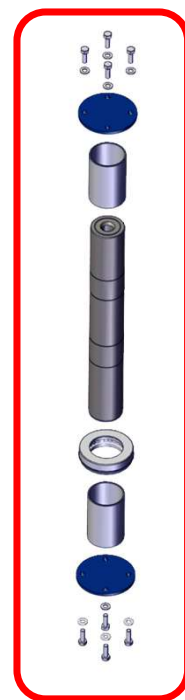

CÓDIGO
3075012K01

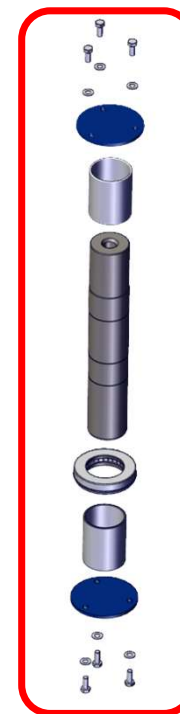

CÓDIGO
3075029K01